



Grafico a barre a LED tri-colori

MO260 Misuratore di umidità con/senza puntali combo

Sistema di misurazione per il monitoraggio dell'umidità nel legno e in altri materiali da costruzione, virtualmente senza danneggiare la superficie

- Letture umidità con puntale in %WME (wood moisture equivalent - umidità del legno equivalente)
- Lettura umidità relativa senza puntale per misurazioni non invasive
- Letture su LED digitale retroilluminato con grafico a barre a LED tricolori
- Indica rapidamente il contenuto di umidità dei materiali
- Profondità di misurazione senza puntali fino a 22 mm sotto la superficie
- Sensore con tecnologia elettromagnetica
- Verifica di calibrazione integrata
- Puntali sostituibili
- Indicazione batteria scarica
- Il cappuccio protegge i puntali quando lo strumento non è in uso e può essere agganciato su un lato della custodia durante l'impiego
- Completo di batteria 9 V, puntali di ricambio (MO200-PINS), cappuccio protettivo, e borsa



MO265 Misuratore di umidità con/senza puntali combo e sonda remota

Misura l'umidità nel legno e in altri materiali da costruzione basandosi sulle tecnologie senza o con puntali

- Include una sonda esterna a puntale per misurare l'umidità in aree di difficile accesso
- Letture umidità con puntale in %WME (wood moisture equivalent - umidità del legno equivalente)
- Lettura umidità relativa senza puntale per misurazioni non invasive
- Letture su LED digitale retroilluminato con grafico a barre a LED tricolori
- Indica rapidamente il contenuto di umidità dei materiali
- Profondità di misurazione senza puntali fino a 22 mm sotto la superficie
- Sensore con tecnologia elettromagnetica
- Verifica di calibrazione integrata
- Indicazione batteria scarica
- Il cappuccio protegge i puntali
- L'impugnatura telescopica opzionale estende il campo d'azione fino a 1,2 m, 3 m o 5 m per raggiungere zone disagevoli (vedi p. 85)
- Completo di batteria 9 V, puntali di ricambio (MO200-PINS), cappuccio protettivo, sonda esterna a puntale (MO-P1) e borsa



Sonda a puntale esterna MO290 inclusa

MO290/MO295 Misuratore di umidità senza puntale + Termometro IR

Misuratori di umidità multi-parametro con termometro IR integrato

- Profondità di misurazione senza puntali fino a 19 mm sotto la superficie
- La sonda esterna a puntale consente di misurare l'umidità in zone difficilmente raggiungibili
- Il termometro IR misura la temperatura di superficie senza contatto; rapporto di distanza dal soggetto 8:1 con emissività fissa di 0,95
- Allarmi programmabili di umidità alta/bassa e umidità nell'aria
- Calcolo della temperatura differenziale (IR-DP) per determinare il punto di condensazione
- Min/Max, mantenimento dati, spegnimento automatico e indicazione di batteria scarica
- Completo di sonda di umidità a puntale esterna (MO290-P), batteria da 9 V e borsa; Alimentatore CA universale UA100-240 opzionale. (Vedere a p. 84 per le sonde di umidità per impieghi particolari)

Caratteristiche aggiuntive del modello MO295

- Memorizzazione di fino a 20 letture
- Visualizza il grafico a barre dei livelli di umidità

Vedere a p. 84 per i misuratori di umidità con funzionalità Bluetooth® compatibile con dispositivi Android

MO260

da 0 a 99 (relativa)
da 6,0 a 94,8% WME
—
—
—
0,1/0,1%
—
Si
203x58,4x43,2 mm / 204 g
2 anni

MO265

da 0 a 99 (relativa)
da 6,0 a 94,8% WME
—
—
—
0,1/0,1%
—
Si
203x58,4x43,2 mm / 204 g
2 anni

MO290 N | MO295 N

da 0 a 99,9 (relativa)
da 0 a 99,9 %
da 0 a 99,9 % UR
da -29 a 77°C (da -20 a 170°F)
da -20 a 200 °C (da -4 a 392 °F)
0,1%, 0,1°C/°F
■ No | ▲ 20 letture
Si
165x70x38 mm / 210 g
2 anni

Manuale d'Istruzioni


EXTECH[®]
INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

Doppio Misuratore di Umidità Pro

Misuratore di Umidità Con e Senza Spinotti con
Sonda a Distanza

Modello MO265

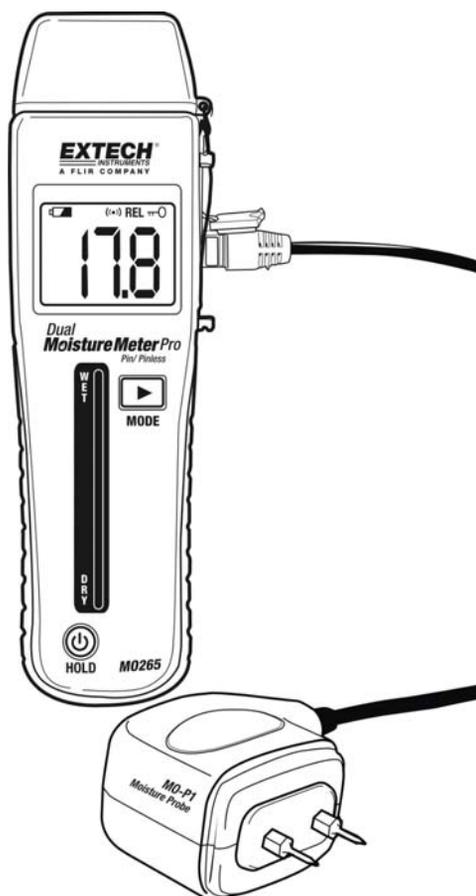

CE

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato l'Igrometro Extech MO265. Il MO265 rileva umidità nel legno e in altri materiali come truciolati, moquette e soffitto/piastrelle del bagno usando il metodo non invasivo (senza pin); il MO265 misura inoltre l'umidità nel cartongesso e in altri materiali da costruzione usando il metodo con pin. La sonda a distanza può anche essere utilizzata per eseguire misurazioni con spinotti. Questo strumento viene spedito completamente testato e calibrato e, se utilizzato correttamente, garantirà un servizio affidabile per molti anni.


Caratteristiche

- %WME (umidità del legno equivalente) lettura umidità con pin
- Lettura umidità senza pin Relativa (REL) per misurazioni non invasive
- Misurazioni con sonda a distanza
- Indicatore Digitale LCD con opzione di retroilluminazione e istogramma a LED tricolore
- Indica rapidamente il contenuto di umidità dei materiali
- Profondità misurazione senza pin fino a 0.75" (22 mm) sotto la superficie
- Tecnologia di rilevamento elettromagnetica per funzionamento senza pin
- Controllo calibrazione incorporato e azzeramento calibrazione
- Elettrodi pin di misurazione sostituibili
- Indicazione Batteria Scarica
- Cappuccio protetti - pin durante la conservazione
- Il cappuccio può essere attaccato sul lato dell'involucro durante l'uso
- Completo di batteria da 9 V, pin di ricambio, cappuccio protettivo, e custodia

Descrizione

Descrizione Strumento

1. Cappuccio protettivo per elettrodi pin (spinotti sotto)
2. Display LCD
3. Istogramma Tricolore
4. Tasto HOLD / POWER
5. Attacco per cappuccio protettivo
6. Supporto del cappuccio protettivo
7. Pulsante MODE
8. Spina connettore della Sonda a distanza
9. Sonda a Distanza
10. Misurazione a spinotti

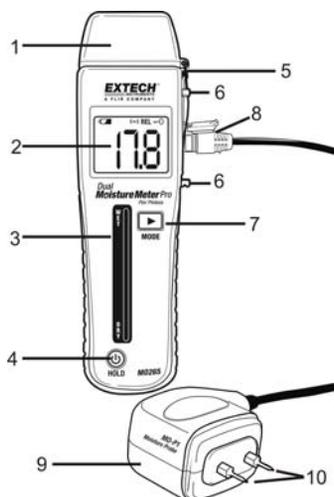


Note:

- Il vano Batteria/Pin di Ricambio è situato sul retro dello strumento
- Gli elettrodi pin sono situati sotto al cappuccio protettivo
- Sorgente calibrazione situata in cima al tappo protettivo
- Un attacco da cavalletto è situato sul retro della testa della sonda a distanza

Descrizione Display LCD

1. Misurazione lettura
2. Stato Batteria
3. Icona avviso sonoro
4. Modalità misurazione
5. Icona display HOLD

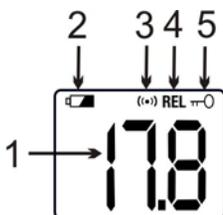

Descrizione Istogramma Display

L'istogramma indica misurazioni WET / DRY (BAGNATO/ASCIUTTO) usando i tre colori LED: Verde (per asciutto), Ambra (per moderata umidità), e Rosso (per molta umidità). Come la lettura si muove sulla scala dell'istogramma dall'indicatore di DRY a quello di WET, il colore del LED cambia dal verde, all'ambra e infine al rosso.



Funzionamento


Elettrodi Pin

CAUTELA: Gli elettrodi pin di misurazione sono estremamente appuntiti. Prestare molta attenzione nel maneggiare questo strumento. Coprire i pin con il cappuccio protettivo quando non si sta utilizzando lo strumento.

Gli spinotti elettrodo sono sostituibili. Per inserire o sostituire i pin consultare l'illustrazione e le istruzioni in basso. I pin di ricambio sono conservati nel vano batteria sul retro dello strumento.

- Togliere il cappuccio protettivo sopra lo strumento premendolo verso il retro dello strumento.
- Per togliere i pin, allentare il controddado alla base degli elettrodi pin.
- Installare i nuovi pin e stringere il controddado.
- Rimettere il cappuccio di protezione

1. Elettrodi pin
2. Controddadi
3. Perni filettati
4. Prese elettrodi sopra lo strumento

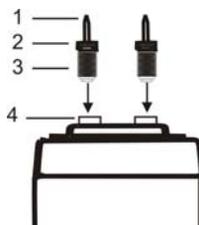

Misurazioni con spinotti

- Togliere il cappuccio protettivo per esporre gli elettrodi pin. Il cappuccio si apre facilmente se è premuta verso il retro dello strumento. Il cappuccio può essere attaccato al lato dello strumento usando i supporti del cappuccio protettivo (6).
- Premere il tasto  per accendere o spegnere lo strumento.
- Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento Umidità Equivalente nel Legno (%WME).
- Spingere con attenzione gli elettrodi pin per un minimo di 0.07" (2mm) nel materiale sottoposto a misurazione. Notare che i pin dovrebbero essere inseriti nel legno perpendicolarmente alla struttura in fibra del legno. Per elevate letture di umidità, lo strumento potrebbe impiegare diversi minuti per stabilizzarsi.
- Eseguire diverse letture in diversi punti sul materiale per la migliore rappresentazione del quantitativo di umidità presente.
- Leggere i valori della misurazione sul display digitale LCD e sull'Istogramma a LED.
- Rimettere il cappuccio di protezione quando si ha terminato.

Misurazioni senza Spinotti

1. Assicurarsi che il cappuccio di protezione sia attaccato allo strumento coprendo i pin.
2. Premere il tasto  per accendere lo strumento.
3. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento Relativa (REL).
4. Il rilevatore di umidità senza pin è situato sul retro dello strumento, proprio dietro il display. Mettere lo strumento in modo che il sensore tocchi la superficie del materiale sottoposto a misurazione.
5. Eseguire più letture in diversi punti sul materiale per la migliore rappresentazione del quantitativo di umidità presente.
6. Leggere i valori di misurazione sul display digitale LCD e sull'istogramma a LED.



Misurazioni con Spinotti della Sonda a Distanza

NOTA IMPORTANTE: La Sonda a Distanza **non può** essere usata simultaneamente con la sonda dello strumento. Si prega di usare una sonda o l'altra ma non entrambe insieme.

1. Connettere la Sonda Remota con il lato destro dello strumento usando la spina RJ-11 all'estremità del cavo della Sonda a Distanza.
2. Togliere il tappo protettivo dalla sonda a distanza per esporre gli spinotti elettrodo. Il tappo si stacca facilmente se viene premuta lungo il lato.
3. Premere il tasto  per accendere o spegnere lo strumento.
4. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento Umidità Equivalente nel Legno (%WME).
5. Spingere con attenzione gli elettrodi pin per un minimo di 0.07" (2mm) nel materiale sottoposto a misurazione. Notare che i pin dovrebbero essere inseriti nel legno perpendicolarmente alla struttura in fibra del legno. Per elevate letture di umidità, lo strumento potrebbe impiegare diversi minuti per stabilizzarsi.
6. Eseguire diverse letture in diversi punti sul materiale per la migliore rappresentazione del quantitativo di umidità presente.
7. Leggere i valori della misurazione sul display digitale LCD e sull'Istogramma a LED.
8. Sostituire il tappo protettivo e scollegare la sonda a distanza quando si termina.

Azzeramento Calibrazione per Modalità Senza Pin

1. Impostare lo strumento in modalità di funzionamento Senza Pin (modalità REL).
2. Accertarsi che lo strumento non sia vicino ad alcun oggetto o superficie. Impugnare il misuratore dalla parte inferiore per evitare il contatto con il sensore senza spinotto.
3. Tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi finché rEL appare sul display. Rilasciare il pulsante MODE e il display lampeggerà per diversi secondi e poi tornerà alla modalità normale del display.
4. Il display ora dovrebbe mostrare zero ad indicare che la calibrazione è completa.
5. Se un errore E32 fosse visualizzato, provare di nuovo la calibrazione zero con i pin più lontani da oggetti e superfici.

Controllo Calibrazione per Modalità con Pin

1. Impostare lo strumento nella modalità Pin (%WME).
2. I due punti di controllo di calibrazione sono situati nei buchi sopra il cappuccio protettivo.
3. Inserire gli elettrodi pin nei due buchi sopra il cappuccio protettivo per mettere in contatto il circuito sottoposto a misurazione.
4. Il display dovrebbe mostrare tra 17.5 e 18.5 %WME, ad indicare che la calibrazione è verificata.

Retroilluminazione LCD ON/OFF

Con lo strumento ACCESO, tenere premuti entrambi i pulsanti del pannello frontale (MODE e HOLD) si ACCENDE e si SPEGNE la retroilluminazione.

Opzione Blocco Dati

La funzione di Blocco Dati congela la lettura sul display. Premere il tasto HOLD momentaneamente per attivare la funzione Blocco Dati. La lettura congelerà e apparirà la chiave icona sul display. Premere di nuovo il tasto HOLD per uscire dalla funzione Blocco Dati (l'icona chiave si spegnerà).

Impostazione Strumento

- Per entrare nella modalità impostazione:
Con lo strumento SPENTO, tenere premuti i due pulsanti sul pannello frontale (MODE e HOLD) simultaneamente per due secondi. Il display dovrebbe visualizzare ora '0 = x' dove '0' sta per OPTION (opzione) e 'x' è SETTING (impostazione).
- Usare il pulsante MODE (freccia destra) per cambiare l'Impostazione.
- Usare il pulsante HOLD per scorrere tra le OPZIONI.
- Le OPZIONI e le IMPOSTAZIONI disponibili:

OPZIONI	IMPOST-AZIONI	INFORMAZIONE DI IMPOSTAZIONE
0	0	Cambia tutte le impostazioni a '0' (Predefinito di Fabbrica*)
	1	Altre impostazioni possono essere cambiate ora. Inoltre, la Retroilluminazione si ACCENDE per 30 secondi e poi si spegne automaticamente.
1	0	Un avviso sonoro suona con l'aumento della frequenza da un valore di misurazione nominale di 17.0 (REL) o 17% (WME) in avanti
	1	Un avviso sonoro diviso in 3 livelli di frequenza
	2	L'avviso sonoro suona quando l'utente passa da una modalità all'altra
	3	Cicalino OFF. Il simbolo del display di avviso sonoro si SPEGNE
2	0	Auto Spegnimento non attivo. L'utente deve spegnere l'unità manualmente
	1	Auto Spegnimento attivo. Spegne dopo 3 minuti
	2	Auto Spegnimento attivo. Spegne dopo 5 minuti
	3	Auto spegnimento attivo. Spegne dopo 10 minuti
3	0	Retroilluminazione OFF
	1	Retroilluminazione ON

*IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA: 0=0, 1=0, 2=0, 3=0

Sostituzione Batterie

Se lo strumento non si accende o visualizza il simbolo di batteria scarica, sostituire le batterie come segue:

1. Slittare il coperchio del vano batteria sul retro
2. Sostituire la batteria da 9V
3. Chiudere il vano batteria
- 4.



L'utente finale è obbligato per legge (**ordinanza UE sulle Batterie**) a riconsegnare tutte le batterie usate, **lo smaltimento con i rifiuti domestici è proibito!** Le batterie e gli accumulatori usati possono essere riconsegnati nei punti di raccolta nella propria comunità o in qualunque punto vendita di batterie e accumulatori!

Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento dell'apparecchio elettrico al termine del suo ciclo di vita

Manutenzione

- Tenere sempre lo strumento asciutto
- Per pulire, strofinare lo strumento con un panno umido. Usare un detergente delicato se necessario ma non usare mai abrasivi o solventi.
- Prevenire l'accumulo di sporco agli elettrodi pin

Specifiche

Display	Display LCD digitale retroilluminato e scala istogramma a LED tricolore
Risoluzione	0.1%
Accuratezza	Modalità pin: \pm (5% let + 5 cifre) Modalità senza Pin è solo una lettura relativa
Principio di misurazione	Resistenza elettrica (pin) Sensore elettromagnetico (senza pin)
Campo	da 0.0 a 99.9 %Relativa (senza pin) da 6.0 a 94.8 %WME (pin)
Lunghezza Elettrodi pin	0.44" (11 mm)
Tipo elettrodo pin	Integrato, sostituibile
Alimentazione	Batteria alcalina da 9V
Indicaz. Batteria Scarica	Simbolo batteria visualizzato sull'LCD
Involucro strumento	Plastica a prova d'impatto
Temperatura Operativa	da 32 a 122°F (da 0 a 50°C)
Umidità Operativa	Massima Umidità Relativa 80%
Dimensioni	8 x 2.3 x 1.7" (203 x 58 x 43 mm); sonda a distanza esclusa
Peso	204 g. (7.2 oz); sonda a distanza esclusa