

Italiano

## Manuale di istruzioni

Piranometro

### LPPYRA13



Members of GHM GROUP:

**GREISINGER**

**HONSBURG**

*Martens*

**IMTRON**

**Delta OHM**

**VAL.CO**

[www.deltaohm.com](http://www.deltaohm.com)

**Conservare per utilizzo futuro.**

# INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>INSTALLAZIONE .....</b>	<b>6</b>
3.1	MONTAGGIO DELL'ANELLO DI SCHERMO.....	7
3.2	POSIZIONAMENTO DELLO STRUMENTO PER LA MISURA DELLA LUCE DIFFUSA .....	8
<b>4</b>	<b>CONNESSIONI ELETTRICHE .....</b>	<b>12</b>
4.1	CONNESSIONI LPPYRA13.....	12
4.2	CONNESSIONI LPPYRA13AC[4] .....	13
4.3	CONNESSIONI LPPYRA13AV[4] .....	13
4.4	CONNESSIONI LPPYRA13S.....	14
4.5	CONNESSIONI LPPYRA13S12 .....	15
4.6	CONNESSIONI LPPYRA13ACS[4] .....	16
<b>5</b>	<b>MISURA NEI MODELLI CON USCITA ANALOGICA .....</b>	<b>17</b>
5.1	LPPYRA13 .....	17
5.2	LPPYRA13AC[S][4] .....	17
5.3	LPPYRA13AV .....	17
<b>6</b>	<b>USCITA RS485 MODBUS-RTU.....</b>	<b>18</b>
6.1	IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE.....	18
6.2	LETTURA DELLE MISURE CON IL PROTOCOLLO MODBUS-RTU .....	20
<b>7</b>	<b>USCITA SDI-12 .....</b>	<b>21</b>
<b>8</b>	<b>CORREZIONE DELLA MISURA.....</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>MANUTENZIONE .....</b>	<b>28</b>
<b>10</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>29</b>
<b>11</b>	<b>ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....</b>	<b>30</b>
<b>12</b>	<b>CODICI DI ORDINAZIONE ACCESSORI.....</b>	<b>31</b>

# 1 INTRODUZIONE

Il piranometro LPPYRA13 misura l'irradiazione su una superficie piana ( $W/m^2$ ). Grazie all'utilizzo dell'anello di schermo, LPPYRA12 misura l'irradiazione solare diffuso eliminando il contributo dell'irradiazione diretto.

In LPPYRA13 è installato un piranometro (LPPYRA10) Spectrally Flat Class A (Secondary Standard) secondo la norma ISO 9060:2018 e secondo la pubblicazione "Guide to meteorological Instruments and Methods of Observation" del WMO (World Meteorological Organization).

Il piranometro è disponibile nelle seguenti versioni:

- **LPPYRA13:** PASSIVO.  
La versione passiva può essere collegata agli strumenti DO9847 e HD31 attraverso il modulo SICRAM VP 472.
- **LPPYRA13AC:** ATTIVO con uscita in CORRENTE 4..20 mA ( $0...2000 W/m^2$ ).
- **LPPYRA13AC4:** ATTIVO con uscita in CORRENTE 4..20 mA ( $0...4000 W/m^2$ ).
- **LPPYRA13ACS:** ATTIVO con uscita in CORRENTE 4..20 mA ( $0...2000 W/m^2$ ) e uscita RS485 Modbus-RTU.
- **LPPYRA13ACS4:** ATTIVO con uscita in CORRENTE 4..20 mA ( $0...4000 W/m^2$ ) e uscita RS485 Modbus-RTU.
- **LPPYRA13AV:** ATTIVO con uscita in TENSIONE 0..1 o 0..5 o 0..10 V ( $0...2000 W/m^2$ ) da definire al momento dell'ordine.
- **LPPYRA13AV4:** ATTIVO con uscita in TENSIONE 0..1 o 0..5 o 0..10 V ( $0...4000 W/m^2$ ) da definire al momento dell'ordine.
- **LPPYRA13S:** Con uscita RS485 Modbus-RTU.
- **LPPYRA13S12:** Con uscita SDI-12.

Il piranometro è fornito calibrato di fabbrica e con un rapporto di taratura. La taratura è eseguita in accordo alla norma ISO 9847:1992 (metodo IIc): "Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer". Il piranometro è tarato per confronto con lo strumento campione tarato con frequenza annuale al WRC (World Radiation Center).


## 2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il piranometro LPPYRA13 si basa su un sensore a termopila. La superficie sensibile della termopila è coperta con vernice nera opaca che permette al piranometro di non essere selettivo alle varie lunghezze d'onda.

LPPYRA13 è provvisto di due cupole concentriche di diametro esterno 50 mm e 32 mm al fine di garantire un adeguato isolamento termico della termopila dal vento, e per ridurre la sensibilità all'irradiamento termico. Le cupole proteggono la termopila dalla polvere che depositandosi sulla parte annerita ne potrebbe modificare la sensibilità spettrale.

Il campo spettrale del piranometro è determinato dalla trasmissione delle due cupole in vetro. Grazie all'utilizzo di un nuovo materiale per la realizzazione delle cupole, il campo spettrale si è ulteriormente esteso a lunghezze d'onda corte partendo da 283 nm.

Considerando uno spettro solare standard si ha che la porzione di irraggiamento solare misurata dal piranometro è maggiore del 99,8%. Nella figura 2.1 è riportata la sensibilità spettrale relativa del piranometro LPPYRA13 ed uno spettro solare standard.

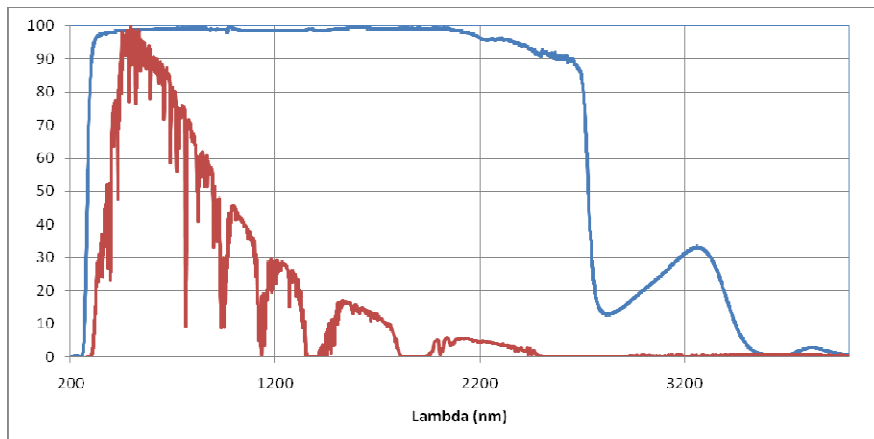


**Fig. 2.1: sensibilità spettrale relativa del piranometro LPPYRA13 (linea blu) a confronto con uno spettro solare standard (linea rossa)**

L'energia radiante è assorbita dalla superficie annerita della termopila, creando così una differenza di temperatura tra il centro della termopila (giunto caldo) ed il corpo del piranometro (giunto freddo). La differenza di temperatura tra giunto caldo e giunto freddo è convertita in una Differenza di Potenziale grazie all'effetto Seebeck.

Una seconda termopila, non raggiungibile dalla luce, è montata all'interno dello strumento. Questa seconda termopila, collegata in antiserie rispetto al sensore esposto alla luce, riduce i segnali dovuti alle improvvise variazioni di temperatura del piranometro (shock termici).


Per minimizzare le variazioni di sensibilità in funzione della temperatura, LPPYRA13 è equipaggiato con circuito di compensazione passivo. Nel grafico di figura 2.2 è riportata la variazione tipica della sensibilità a differenti temperature. Gli scostamenti sono calcolati a partire dalla sensibilità misurata a 20 °C.

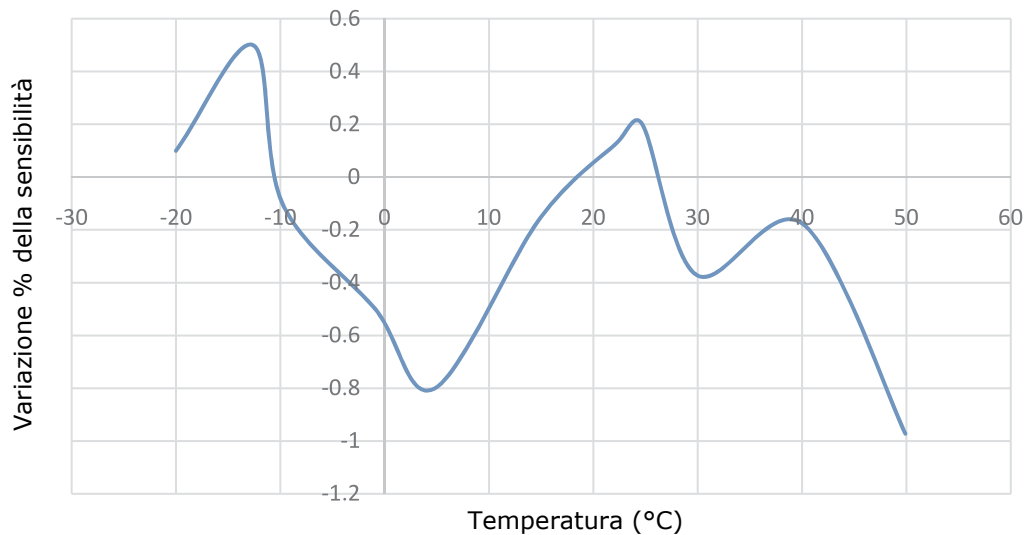

**Fig. 2.2: variazione percentuale della sensibilità del piranometro LPPYRA13 nel campo di temperatura -20...50 °C rispetto alla sensibilità a 20 °C**

L'anello di schermo blocca la luce diretta del sole per l'intera durata del giorno, in maniera che solo la luce diffusa sia misurata. Poiché l'elevazione del sole cambia giorno dopo giorno, **è necessario modificare l'altezza dell'anello almeno una volta ogni due giorni.**

Per evitare che in particolari condizioni climatiche si formi condensa sulla parte interna della cupola, all'interno del piranometro sono inserite pastiglie di silica-gel che assorbono l'umidità.

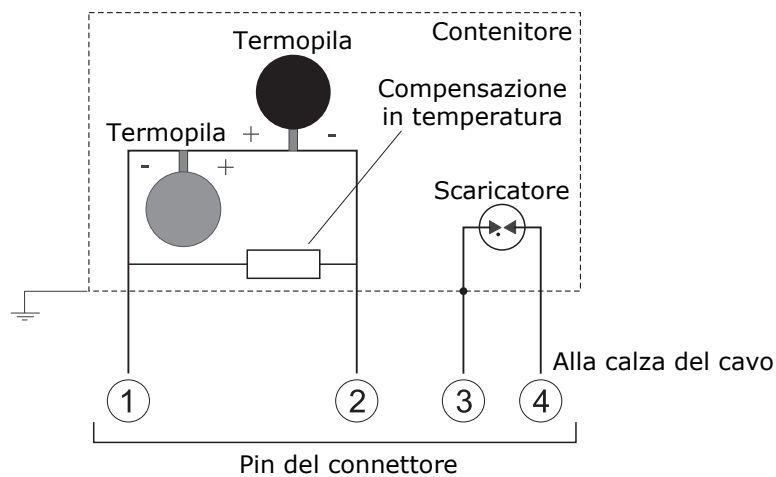

**Fig. 2.3: schema di principio LPPYRA13 (versione con uscita in mV)**


### 3 INSTALLAZIONE

Prima di installare il piranometro si deve caricare la cartuccia che contiene i cristalli di silica-gel. Il silica gel ha la funzione di assorbire l'umidità nella camera delle cupole, umidità che in particolari condizioni climatiche può portare alla formazione di condensa sulla parete interna delle cupole alterando la misura.

Durante il caricamento dei cristalli di silica-gel si deve evitare di bagnarli o toccarli con le mani. Le operazioni da eseguire in un luogo secco (per quanto possibile) sono:

1. Svitare le tre viti che fissano lo schermo bianco.
2. Svitare la cartuccia porta silica-gel con una moneta.
3. Rimuovere il tappo forato della cartuccia.
4. Aprire la busta (in dotazione al piranometro) che contiene il silica-gel.
5. Riempire la cartuccia con i cristalli di silica-gel.
6. Richiudere la cartuccia con il proprio tappo, assicurandosi che l'O-ring di tenuta sia posizionato correttamente.
7. Avvitare la cartuccia al corpo del piranometro con una moneta.
8. Assicurarsi che la cartuccia sia ben avvitata (in caso contrario la durata dei cristalli di silica-gel si riduce).
9. Posizionare lo schermo e avvitarlo con le viti.
10. Il piranometro è pronto per essere utilizzato.

Nella figura seguente sono illustrate le operazioni necessarie al caricamento della cartuccia con i cristalli di silica-gel.

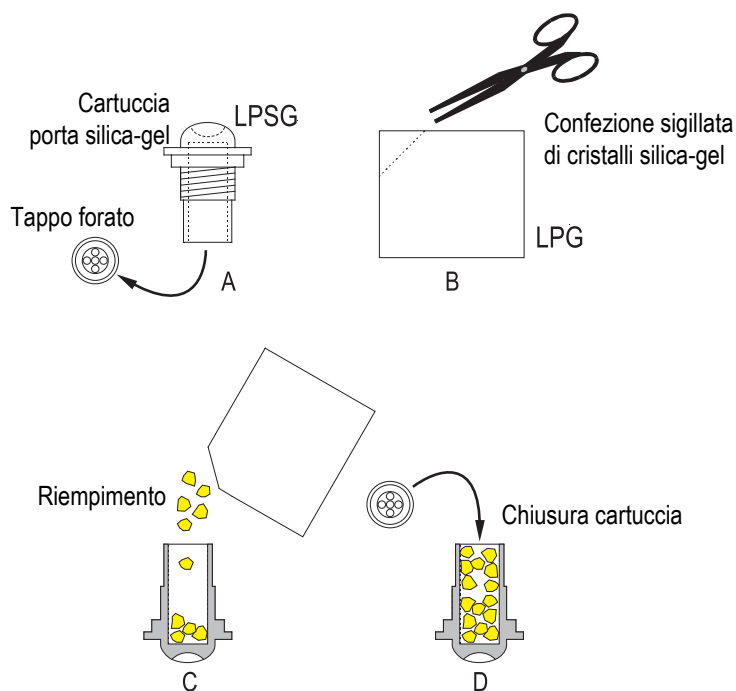


**Fig. 3.1: riempimento della cartuccia porta silica-gel**

- Il piranometro va installato in una postazione facilmente raggiungibile per una periodica pulizia della cupola e per la manutenzione. Allo stesso tempo si dovrebbe evitare che costruzioni, alberi od ostacoli di qualsiasi tipo superino il piano orizzontale su cui giace il piranometro. Nel caso questo non sia possibile è raccomandabile scegliere una posizione in cui gli ostacoli presenti sul percorso del sole dall'alba al tramonto siano inferiori a 5°.
- Il piranometro va posto lontano da ogni tipo di ostacolo che possa alterare la misura della luce diffusa.
- Per un accurato posizionamento orizzontale, il piranometro è dotato di livella a bolla: la regolazione avviene mediante le viti con ghiera di registrazione che permettono di variare l'inclinazione del piranometro.

### 3.1 MONTAGGIO DELL'ANELLO DI SCHERMO

LPPYRA13 è composto da due parti: il piranometro e l'anello di schermo.

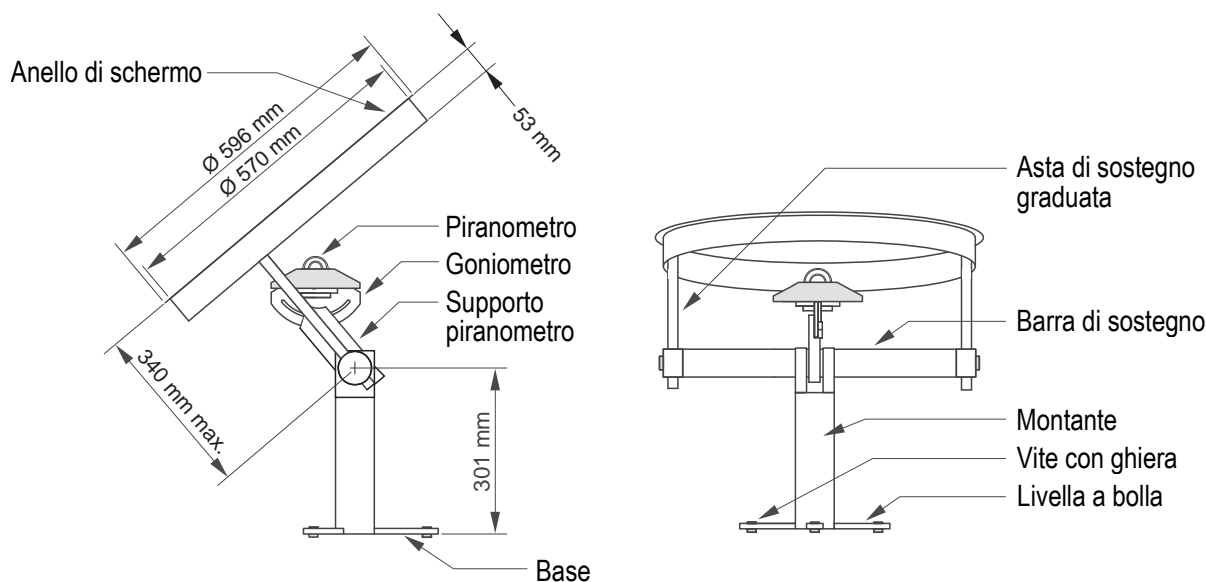

**Fig. 3.2: dimensioni e descrizione LPPYRA13**

Per facilitarne il trasporto, l'anello di schermo è smontato nelle seguenti parti:

- Base (composta da tre razze).
- Anello con profilo ad L.
- Aste di sostegno con scala graduata.
- Montante + barra di sostegno + supporto piranometro + goniometro (assemblati ed allineati in fabbrica).

La procedura per il fissaggio è la seguente:


1. Avvitare le tre razze che compongono la base al montante.
2. Avvitare le due aste di sostegno all'anello di schermo.
3. Inserire le aste di sostegno dell'anello nelle due sedi ai lati della barra di sostegno (se montato nel verso corretto, l'asse dell'anello passa per il centro della termopila del piranometro).

### 3.2 POSIZIONAMENTO DELLO STRUMENTO PER LA MISURA DELLA LUCE DIFFUSA

La particolare geometria dell'anello di schermo permette di intercettare la luce diretta del sole per tutta la durata della giornata senza bisogno di aggiustamenti.

La base dello strumento va montata in posizione parallela al terreno regolando le viti con ghiera e con l'ausilio della livella a bolla integrata nello strumento.


L'anello di schermo deve essere posizionato in maniera che l'asse dell'anello sia parallelo all'asse terrestre. Per fare questo si procede in due fasi separate: si allinea dapprima l'anello lungo l'asse Nord-Sud e successivamente si regola l'inclinazione dell'anello.

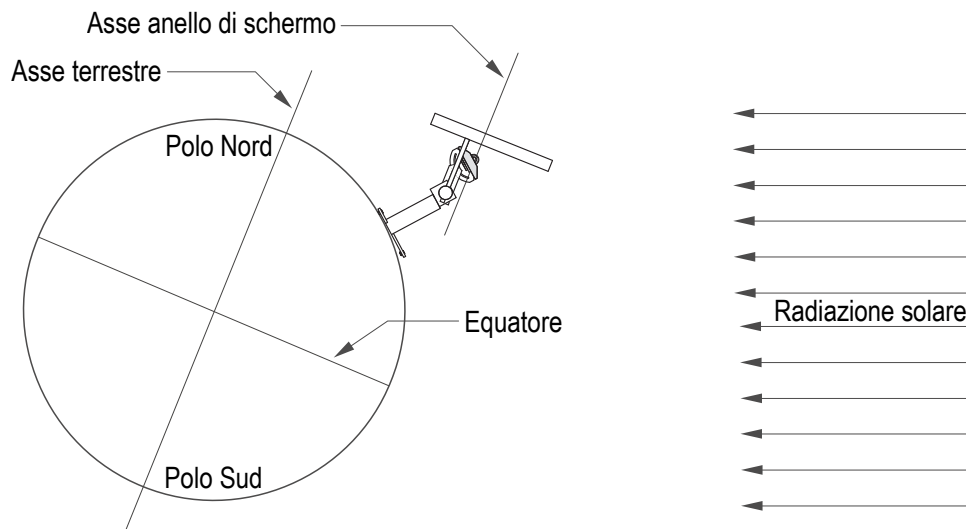

**Fig. 3.3: posizionamento dello strumento**

#### Allineamento dell'anello lungo l'asse Nord-Sud:

1. Attendere il mezzogiorno solare.
2. Sul goniometro su cui è fissato il piranometro è presente una scanalatura, ruotare la base dell'anello sin tanto che i raggi solari percorrono la scanalatura da entrambi i lati del goniometro.

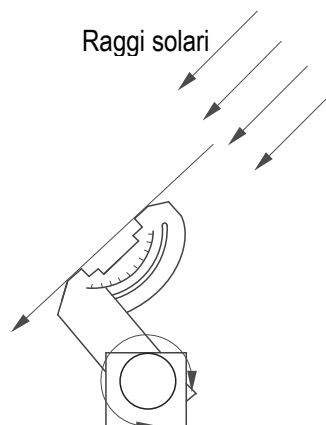


**Fig. 3.4: allineamento Nord-Sud dell'anello**

Questo metodo presenta un'incertezza crescente man mano che ci si avvicina all'equatore. Per installazioni in luoghi vicini all'equatore è consigliabile l'utilizzo di una carta geografica per l'orientamento dell'anello di schermo lungo l'asse Nord-Sud.



### **Regolazione dell'inclinazione dell'anello:**

1. Assicurarsi che le aste di sostegno ed il lato lungo del supporto del piranometro siano paralleli (gli strumenti escono dalla fabbrica già allineati).
2. Montare e fissare il piranometro al goniometro.
3. Posizionare il goniometro in maniera da leggere sulla sua scala la latitudine del luogo di installazione.

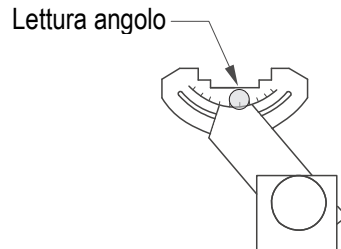

**Fig. 3.5: regolazione dell'inclinazione dell'anello**

4. Ruotare la barra di sostegno (dopo avere allentato la vite che la blocca) sin tanto che il piranometro è parallelo al terreno. Questo può essere fatto utilizzando la livella sul corpo del piranometro.
5. Se le operazioni sono state eseguite correttamente, l'asse dell'anello sarà parallelo all'asse terrestre.

A questo punto non resta che regolare l'altezza delle aste di sostegno (allentando le viti di bloccaggio) sin tanto che la cupola grande del piranometro non appare completamente in ombra. Per confermare la corretta installazione si può confrontare la lettura sulla scala delle aste di sostegno con il valore riportato nelle tabelle 1A e 1B: se i valori coincidono, il piranometro e l'anello di schermo sono stati installati correttamente.

**La posizione dell'anello di schermo va regolata almeno una volta ogni due giorni.**

**TABELLA 1A****VALIDA SOLO PER LPPYRA13 PASSIVO (no versioni AC/AV/S/S12)**

Nella tabella sono riportati i valori a cui devono essere impostate le aste di sostegno graduate per le diverse declinazioni solari e per i due emisferi.

Declinazione solare	Data giorno/mese		Valore da impostare sulle aste di sostegno (mm) se installato nell'emisfero Nord	Valore da impostare sulle aste di sostegno (mm) se installato nell'emisfero Sud
<b>-23.26</b>	<b>21/12</b>		<b>101</b>	<b>121</b>
-22	10/1	3/12	96	116
-20	21/1	22/11	87	107
-18	29/1	13/11	77	97
-16	5/2	6/11	68	88
-14	11/2	31/10	58	78
-12	17/2	25/10	49	69
-10	23/2	19/10	39	59
-8	28/2	14/10	29	49
-6	5/3	8/10	19	39
-4	10/3	3/10	10	30
-2	15/3	28/9	0	20
<b>0</b>	<b>21/3</b>	<b>23/9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
+2	26/3	18/9	20	0
+4	31/3	12/9	30	10
+6	5/4	6/9	39	19
+8	10/4	2/9	49	29
+10	16/4	27/8	59	39
+12	22/4	21/8	69	49
+14	28/4	15/8	78	58
+16	4/5	9/8	88	68
+18	12/5	1/8	97	77
+20	20/5	23/7	107	87
+22	31/5	12/7	116	96
<b>+23.26</b>	<b>21/6</b>		<b>121</b>	<b>101</b>

**TABELLA 1B****VALIDA PER LE VERSIONI ATTIVE (AC/AV/S/S12)**

Nella tabella sono riportati i valori a cui devono essere impostate le aste di sostegno graduate per le diverse declinazioni solari e per i due emisferi.

Declinazione solare	Data giorno/mese		Valore da impostare sulle aste di sostegno (mm) se installato nell'emisfero Nord	Valore da impostare sulle aste di sostegno (mm) se installato nell'emisfero Sud
<b>-23.26</b>	<b>21/12</b>		<b>92</b>	<b>130</b>
-22	10/1	3/12	87	125
-20	21/1	22/11	78	116
-18	29/1	13/11	68	106
-16	5/2	6/11	59	97
-14	11/2	31/10	49	87
-12	17/2	25/10	40	78
-10	23/2	19/10	30	68
-8	28/2	14/10	20	58
-6	5/3	8/10	10	48
-4	10/3	3/10	1	39
-2	15/3	28/9	9	29
<b>0</b>	<b>21/3</b>	<b>23/9</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
+2	26/3	18/9	29	9
+4	31/3	12/9	39	1
+6	5/4	6/9	48	10
+8	10/4	2/9	58	20
+10	16/4	27/8	68	30
+12	22/4	21/8	78	40
+14	28/4	15/8	87	49
+16	4/5	9/8	97	59
+18	12/5	1/8	106	68
+20	20/5	23/7	116	78
+22	31/5	12/7	125	87
<b>+23.26</b>	<b>21/6</b>		<b>130</b>	<b>92</b>

## 4 CONNESSIONI ELETTRICHE

**LPPYRA13**, **LPPYRA13AC[4]** e **LPPYRA13AV[4]** hanno un connettore a 4 poli e utilizzano i cavi **opzionali CPM12AA4...**, con connettore a 4 poli da un lato e fili liberi dall'altro.

**LPPYRA13S** e **LPPYRA13S12** hanno un connettore a 8 poli e utilizzano i cavi **opzionali CPM12-8D...**, con connettore a 8 poli da un lato e fili liberi dall'altro.


**LPPYRA13ACS[4]** ha un connettore a 8 poli e utilizza i cavi **opzionali CPM12-8DA...**, con connettore a 8 poli da un lato e fili liberi dall'altro.



**Il contenitore metallico del piranometro deve preferibilmente essere messo a terra ( $\perp$ ) localmente. In questo caso, non collegare il filo del cavo corrispondente al contenitore per evitare anelli di massa (ground loops).**

**Solo se non è possibile mettere a terra localmente il contenitore metallico del piranometro, collegare il filo del cavo corrispondente al contenitore a terra ( $\perp$ ).** Nota: in LPPYRA13AV[4] il contenitore non è collegato al connettore.


Internamente al contenitore è presente uno scaricatore di sovratensione collegato tra il contenitore stesso e il circuito elettronico (modelli alimentati) o la calza del cavo (modello passivo). Il collegamento a terra del contenitore permette la corretta funzionalità di protezione (in particolare da fulmini) dello scaricatore.

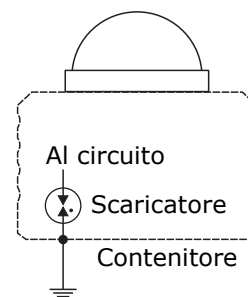

### 4.1 CONNESSIONI LPPYRA13

Il piranometro LPPYRA13 è passivo e non richiede alimentazione. Va connesso a un millivoltmetro o a un sistema di acquisizione dati. Tipicamente il segnale di uscita del piranometro non supera 20 mV. La risoluzione consigliata dello strumento di lettura, per poter sfruttare appieno le caratteristiche del piranometro, è di 1  $\mu$ V.

Connettore	Funzione	Colore
1	+Vout	Rosso
2	-Vout	Blu
3	Contenitore (C)	Bianco
4	Calza del cavo (SH)	Nero

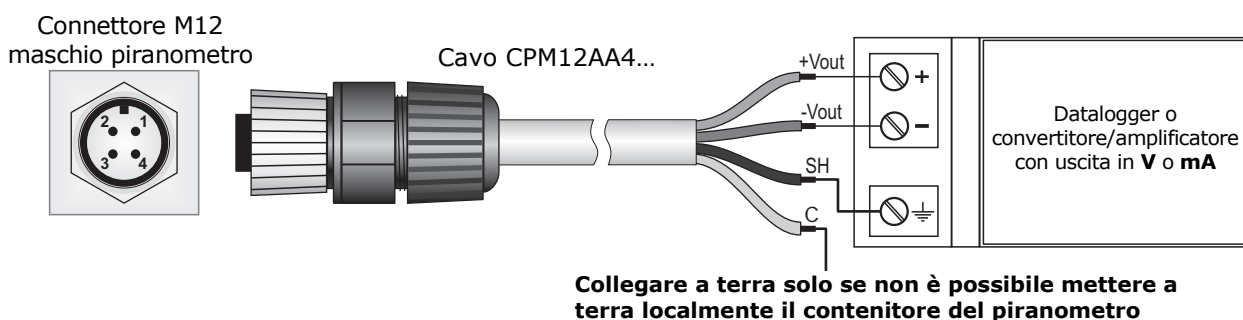

**Fig. 4.1: connessioni LPPYRA13**

## 4.2 CONNESSIONI LPPYRA13AC[4]

Il piranometro LPPYRA13AC[4] ha uscita **4...20 mA** e richiede alimentazione esterna **10...30 Vdc**. Va connesso a un alimentatore e a uno strumento con ingresso 4...20 mA secondo lo schema in fig. 4.2. La resistenza di carico dello strumento di lettura del segnale deve essere  $\leq 500 \Omega$ .

Connettore	Funzione	Colore
1	Positivo (Iin)	Rosso
2	Negativo (Iout)	Blu
3	Contenitore (C)	Bianco
4	Calza del cavo (SH)	Nero

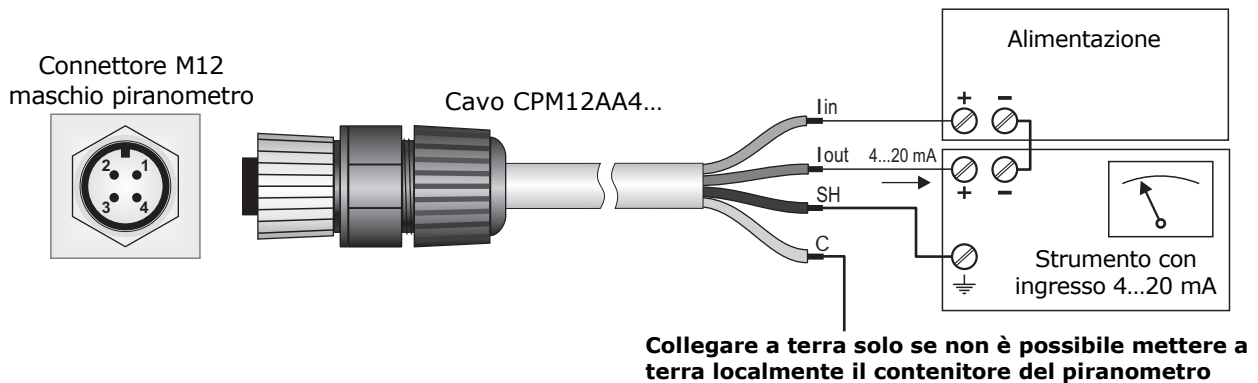


Fig. 4.2: connessioni LPPYRA13AC[4]

## 4.3 CONNESSIONI LPPYRA13AV[4]

Il piranometro LPPYRA13AV[4] ha uscita **0...1 V**, **0...5 V** o **0...10 V** (a seconda dell'uscita ordinata) e richiede alimentazione esterna: **10...30 Vdc** per le uscite 0...1 V e 0...5 V, **15...30 Vdc** per l'uscita 0...10 V. Va connesso a un alimentatore e a uno strumento con ingresso in tensione secondo lo schema in fig. 4.3. La resistenza di carico dello strumento di lettura del segnale deve essere  $\geq 100 k\Omega$ .

Connettore	Funzione	Colore
1	Positivo uscita (+Vout)	Rosso
2	Negativo uscita Negativo alimentazione (GND)	Blu
3	Positivo alimentazione (+Vdc)	Bianco
4	Calza del cavo (SH)	Nero


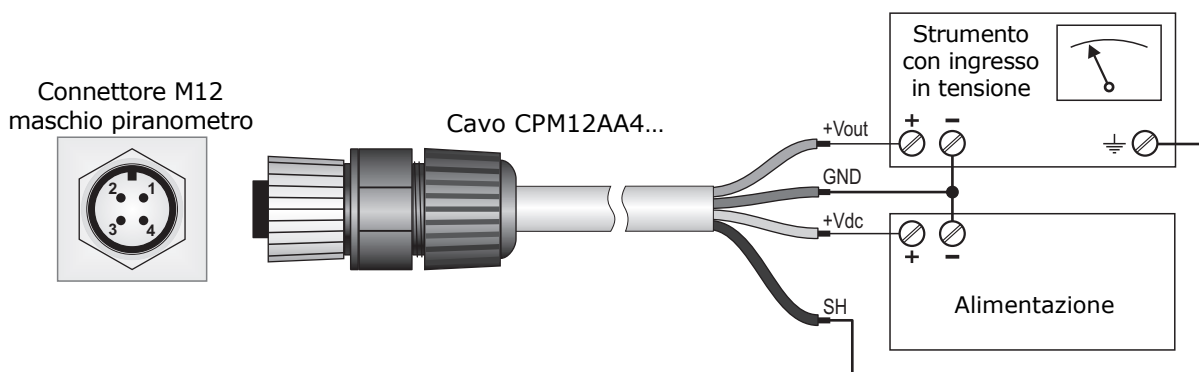


Fig. 4.3: connessioni LPPYRA13AV[4]

#### 4.4 CONNESSIONI LPPYRA13S

Il piranometro LPPYRA13S ha uscita **RS485 Modbus-RTU** e richiede alimentazione esterna **5...30 Vdc**. Va connesso a un alimentatore e a un PLC, a un datalogger o a un convertitore RS485/USB o RS485/RS232 per PC secondo lo schema in fig. 4.4. L'uscita RS485 non è isolata.

Connettore	Funzione	Colore
1	Negativo alimentazione (GND)	Blu
2	Positivo Alimentazione (+Vdc)	Rosso
3	Non connesso	
4	RS485 A/-	Marrone
5	RS485 B/+	Bianco
6	Contenitore / Calza del cavo (SH)	Nero
7	Non connesso	
8	Non connesso	

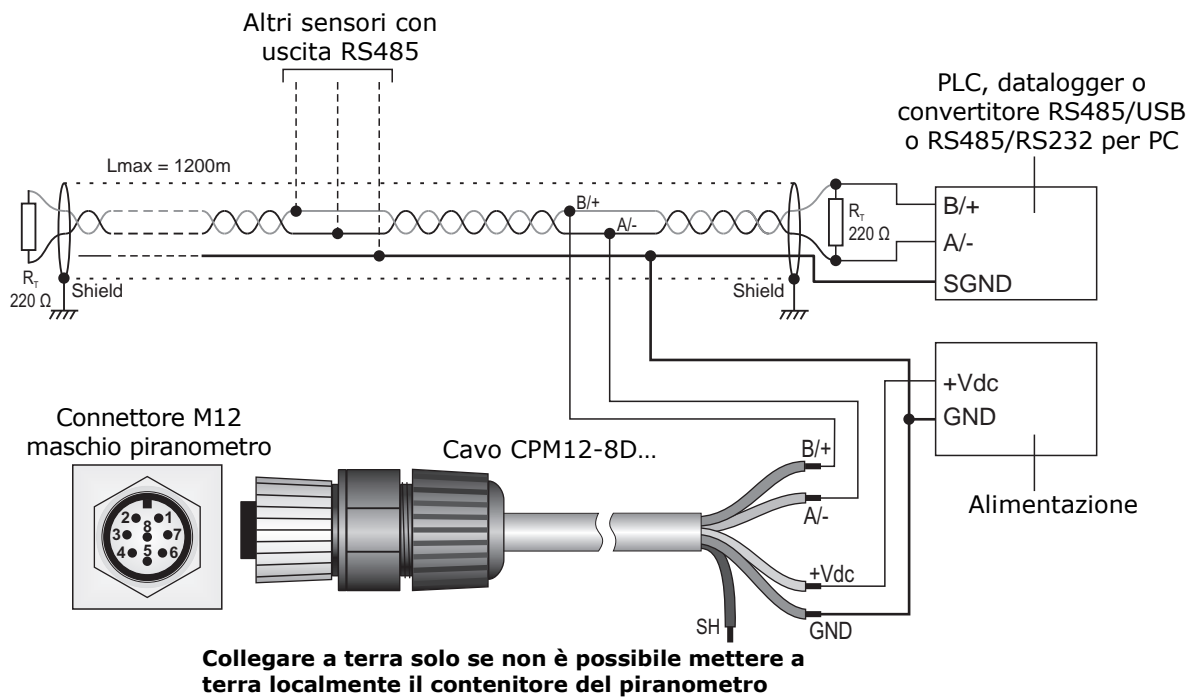


**Fig. 4.4: connessioni LPPYRA13S**

Prima di collegare il piranometro alla rete RS485, impostare l'indirizzo e i parametri di comunicazione, se diversi da quelli preimpostati di fabbrica (si veda il capitolo 6).

## 4.5 CONNESSIONI LPPYRA13S12

Il piranometro LPPYRA13S12 ha uscita **SDI-12** e richiede alimentazione esterna **7...30 Vdc**. Va connesso a un alimentatore e a un sistema di acquisizione (datalogger) secondo lo schema in fig. 4.5.

Connettore	Funzione	Colore cavo
1	Negativo alimentazione (GND) Negativo uscita SDI-12	Blu
2	Positivo Alimentazione (+Vdc)	Rosso
3	Non connesso	
4	Non connesso	
5	Positivo uscita SDI-12	Bianco
6	Contenitore / Calza del cavo (SH)	Nero
7	Non connesso	
8	Non connesso	

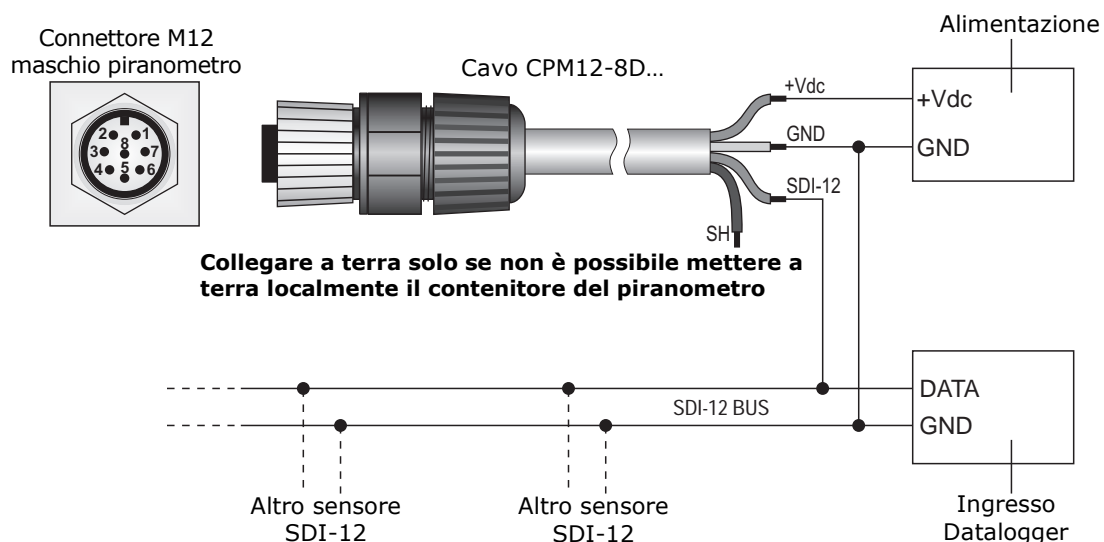

**Fig. 4.5: connessioni LPPYRA13S12**

Più sensori SDI-12 possono essere collegati in parallelo. La distanza tra un sensore e il sistema di acquisizione (datalogger) non deve superare 60 m.

Grazie al suo basso consumo ( $< 200 \mu\text{A}$ ), LPPYRA13S12 è particolarmente adatto per sistemi di acquisizione alimentati da pannello solare e batteria.


Prima di collegare lo strumento a una rete SDI-12 contenente altri sensori, impostare l'indirizzo tramite l'apposito comando SDI-12 (si veda il capitolo 7).

## 4.6 CONNESSIONI LPPYRA13ACS[4]

Il piranometro LPPYRA13ACS[4] ha due uscite:

- Un'uscita **4...20 mA**, che richiede alimentazione esterna **10...30 Vdc**. Va connessa a un alimentatore e a uno strumento con ingresso 4...20 mA secondo lo schema in fig. 4.6. La resistenza di carico dello strumento di lettura del segnale deve essere  $\leq 500 \Omega$ .
- Un'uscita **RS485 Modbus-RTU**, che richiede alimentazione esterna **5...30 Vdc**. Va connessa a un alimentatore e a un PLC, a un datalogger o a un convertitore RS485/USB o RS485/RS232 per PC secondo lo schema in fig. 4.6. L'uscita RS485 non è isolata.

Connettore	Funzione	Colore
1	Negativo alimentazione (GND)	Blu
2	Positivo Alimentazione (+Vdc)	Rosso
3	Massa uscita digitale e analogica (SGND)	Nero
4	RS485 A/-	Marrone
5	RS485 B/+	Bianco
6	Contenitore / Calza del cavo (SH)	Nero (filo spesso)
7	Positivo uscita analogica (AOUT)	Verde
8	Non connesso	

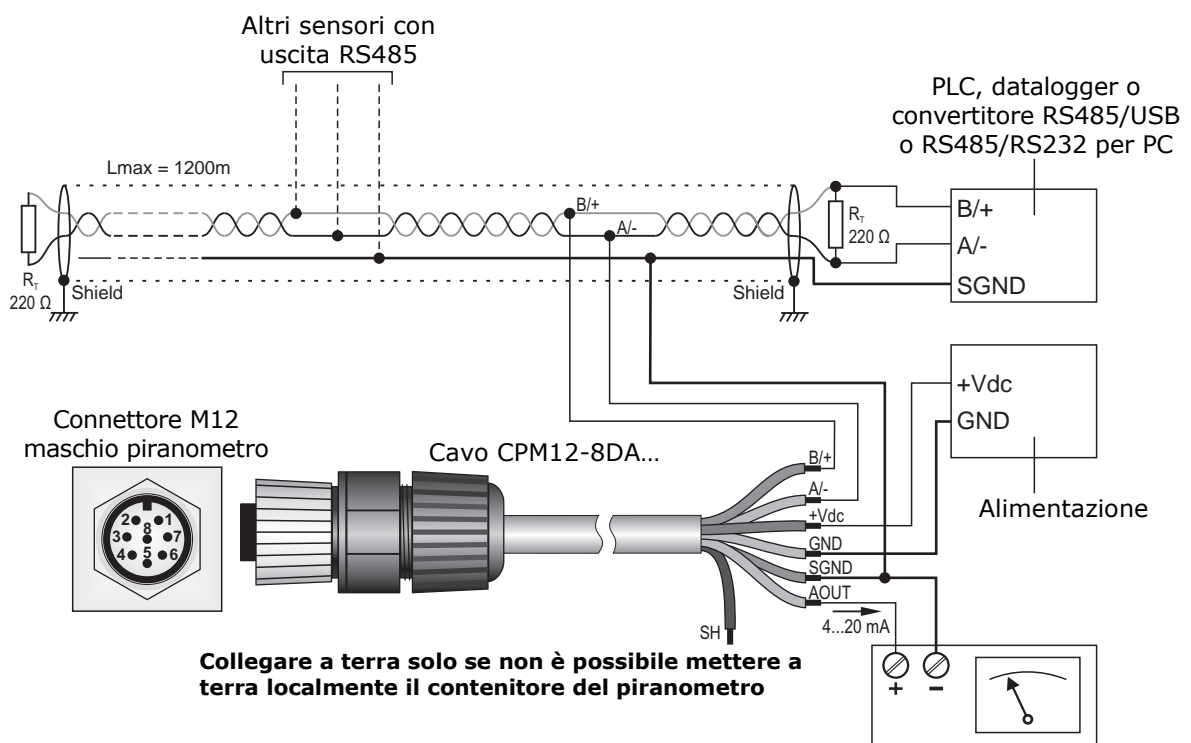

**Fig. 4.6: connessioni LPPYRA13ACS[4]**

Prima di collegare il piranometro alla rete RS485, impostare l'indirizzo e i parametri di comunicazione, se diversi da quelli preimpostati di fabbrica (si veda il capitolo 6).



## 5 MISURA NEI MODELLI CON USCITA ANALOGICA

Di seguito sono riportate le modalità per calcolare l'irradiamento globale nei modelli con uscita analogica LPPYRA13, LPPYRA13AC[S][4] e LPPYRA13AV[4].

### 5.1 LPPYRA13

Ogni piranometro è contraddistinto da una propria sensibilità (o fattore di calibrazione) **S** espressa in  $\mu\text{V}/(\text{Wm}^{-2})$  e riportata nell'etichetta presente sul piranometro (e nel rapporto di taratura).

L'irradiamento  **$E_e$**  si ottiene misurando con un multimetro la differenza di potenziale **DDP** ai capi del sensore e applicando la seguente formula:

$$E_e = DDP / S$$

dove:

**$E_e$**  è l'irradiamento espresso in  $\text{W}/\text{m}^2$ ;

**DDP** è la differenza di potenziale espressa in  $\mu\text{V}$  misurata dal multimetro;

**S** è la sensibilità del piranometro espressa in  $\mu\text{V}/(\text{Wm}^{-2})$ .

### 5.2 LPPYRA13AC[S][4]

Il segnale di uscita 4...20 mA corrisponde al range di irradiamento 0...2000  $\text{W}/\text{m}^2$  (LPPYRA13AC[S]) o 0...4000  $\text{W}/\text{m}^2$  (LPPYRA13AC[S]4).

L'irradiamento  **$E_e$**  si ottiene misurando con un multimetro la corrente  **$I_{out}$**  assorbita dal sensore e applicando la seguente formula:

$$E_e = 125 \cdot (I_{out} - 4) \text{ se f.s.} = 2000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$E_e = 250 \cdot (I_{out} - 4) \text{ se f.s.} = 4000 \text{ W}/\text{m}^2$$

dove:

**$E_e$**  è l'irradiamento espresso in  $\text{W}/\text{m}^2$ ;

**$I_{out}$**  è corrente espressa in mA assorbita dal piranometro.

### 5.3 LPPYRA13AV

Il segnale di uscita (0...1 V, 0...5 V o 0...10 V a seconda della versione) corrisponde al range di irradiamento 0...2000  $\text{W}/\text{m}^2$  (LPPYRA13AV) o 0...4000  $\text{W}/\text{m}^2$  (LPPYRA13AV4).

L'irradiamento  **$E_e$**  si ottiene misurando con un multimetro la tensione di uscita  **$V_{out}$**  del sensore e applicando la seguente formula:

$$E_e = 2000 \cdot V_{out} \text{ per la versione } 0...1 \text{ V con f.s.} = 2000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$E_e = 4000 \cdot V_{out} \text{ per la versione } 0...1 \text{ V con f.s.} = 4000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$E_e = 400 \cdot V_{out} \text{ per la versione } 0...5 \text{ V con f.s.} = 2000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$E_e = 800 \cdot V_{out} \text{ per la versione } 0...5 \text{ V con f.s.} = 4000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$E_e = 200 \cdot V_{out} \text{ per la versione } 0...10 \text{ V con f.s.} = 2000 \text{ W}/\text{m}^2$$

$$E_e = 400 \cdot V_{out} \text{ per la versione } 0...10 \text{ V con f.s.} = 4000 \text{ W}/\text{m}^2$$

dove:

**$E_e$**  è l'irradiamento espresso in  $\text{W}/\text{m}^2$ ;

**$V_{out}$**  è la tensione di uscita espressa in V misurata dal multimetro.


## 6 USCITA RS485 MODBUS-RTU

Prima di collegare il piranometro alla rete RS485 è necessario assegnargli un indirizzo e impostarne i parametri di comunicazione, se diversi da quelli preimpostati di fabbrica.


### 6.1 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE

Collegare il piranometro al PC secondo una delle due modalità seguenti:

- A.** Utilizzando il cavo **CP24** opzionale, con convertitore RS485/USB integrato. In questa modalità di connessione, il sensore è alimentato dalla porta USB del PC. Per l'utilizzo del cavo è necessario installare nel PC i driver USB relativi.

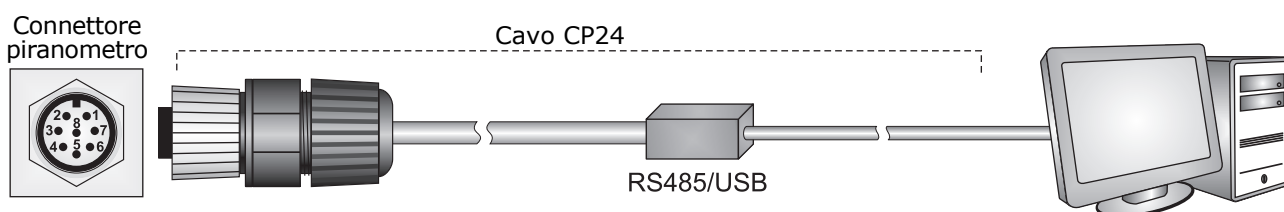

- B.** Utilizzando la presa volante M12 a 8 poli fornita o il cavo **CPM12-8D...** opzionale e un convertitore RS485/USB o RS485/RS232 generico. In questa modalità di connessione è necessario alimentare separatamente il piranometro. Se si utilizza un convertitore RS485/USB è necessario installare nel PC i driver USB relativi.

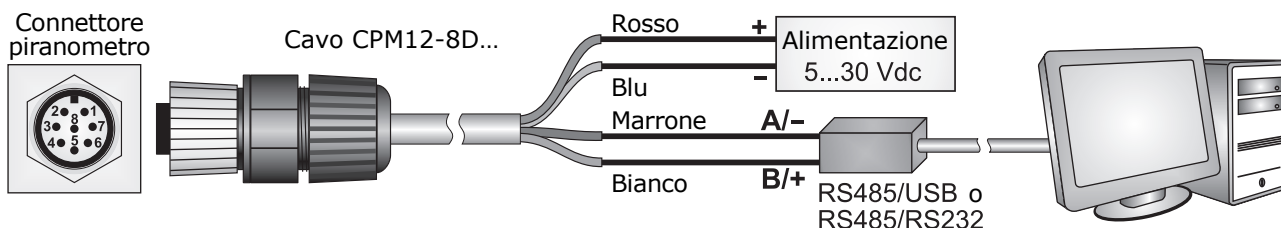

**NOTE SULL'INSTALLAZIONE DI DRIVER USB NON FIRMATI:** prima di installare driver USB non firmati nei sistemi operativi a partire da Windows 7 è necessario riavviare il PC disabilitando la richiesta della firma dei driver. Nei sistemi operativi a 64-bit, anche dopo l'installazione è necessario disabilitare la richiesta della firma dei driver a ogni riavvio del PC.

#### Procedura:

1. Partire dalla condizione piranometro non alimentato (se si utilizza il cavo CP24, scollegare il cavo da un lato).
2. Nel PC, avviare un programma di comunicazione seriale. Impostare il Baud Rate a 57600 e impostare i parametri di comunicazione come segue (il piranometro risulta connesso a una porta di tipo COM):  
Bit di dati: 8  
Parità: Nessuna  
Bit di stop: 2

Nel programma, impostare il numero della porta COM alla quale si collega il piranometro.

3. Alimentare il piranometro (se si utilizza il cavo CP24, collegarlo da entrambi i lati).

4. Entro 10 secondi dall'istante di alimentazione del piranometro, inviare il comando @ e premere il tasto **invio**.

*Nota:* se il piranometro non riceve il comando @ entro 10 secondi da quando viene alimentato, si attiva automaticamente la modalità RS485 MODBUS. In tal caso è necessario togliere e ridare alimentazione al piranometro.

5. Inviare il comando **CAL USER ON**.

*Nota:* il comando CAL USER ON si disattiva dopo 5 minuti di inattività.

6. Inviare i comandi seriali indicati nella seguente tabella per impostare i parametri RS485 MODBUS:

Comando	Risposta	Descrizione
CMA <sub>nnn</sub>	&	Imposta indirizzo RS485 a nnn Compreso tra 1 e 247 Preimpostato a 1
CMB <sub>n</sub>	&	Imposta Baud Rate RS485 n=0 ⇒ 9600      n=1 ⇒ 19200      n=2 ⇒ 38400 n=3 ⇒ 57600      n=4 ⇒ 115200 Preimpostato a 1 ⇒ 19200
CM <sub>Pn</sub>	&	Imposta modalità di trasmissione RS485 n=0 ⇒ 8-N-1 (8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop) n=1 ⇒ 8-N-2 (8 bit di dati, nessuna parità, 2 bit di stop) n=2 ⇒ 8-E-1 (8 bit di dati, parità pari, 1 bit di stop) n=3 ⇒ 8-E-2 (8 bit di dati, parità pari, 2 bit di stop) n=4 ⇒ 8-O-1 (8 bit di dati, parità dispari, 1 bit di stop) n=5 ⇒ 8-O-2 (8 bit di dati, parità dispari, 2 bit di stop) Preimpostato a 2 ⇒ 8-E-1
CM <sub>Wn</sub>	&	Imposta modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 n=0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx n=1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx Preimpostato a 1 ⇒ Rispetta il protocollo

7. È possibile verificare le impostazioni dei parametri inviando i seguenti comandi:

Comando	Risposta	Descrizione
RMA	<i>Indirizzo</i>	Leggi indirizzo RS485
RMB	<i>Baud Rate</i> (0,1)	Leggi Baud Rate RS485 0 ⇒ 9600      1 ⇒ 19200      2 ⇒ 38400 3 ⇒ 57600      4 ⇒ 115200
RMP	<i>Modalità Tx</i> (0,1,2,3,4,5)	Leggi modalità di trasmissione RS485 0 ⇒ 8-N-1 1 ⇒ 8-N-2 2 ⇒ 8-E-1 3 ⇒ 8-E-2 4 ⇒ 8-O-1 5 ⇒ 8-O-2
RMW	<i>Modalità Rx</i> (0,1)	Leggi modalità di ricezione dopo la trasmissione RS485 0 ⇒ Viola il protocollo e si pone subito in ascolto dopo Tx 1 ⇒ Rispetta il protocollo e attende 3,5 caratteri dopo Tx

*Nota:* la lettura delle impostazioni non richiede l'invio del comando CAL USER ON.

## 6.2 LETTURA DELLE MISURE CON IL PROTOCOLLO MODBUS-RTU

In modalità MODBUS è possibile leggere i valori misurati dal piranometro mediante il codice funzione 04h (Read Input Registers). La tabella seguente elenca le grandezze disponibili con il relativo indirizzo di registro:

Numero	Indirizzo	Grandezza	Formato
1	0	Temperatura interna in °C (x10)	Intero 16 bit
2	1	Temperatura interna in °F (x10)	Intero 16 bit
3	2	Irradiazione solare in W/m <sup>2</sup>	Intero 16 bit
4	3	Registro di stato: bit0=1 ⇒ misura irradiazione solare in errore bit2=1 ⇒ errore nei dati di configurazione bit3=1 ⇒ errore nella memoria di programma	Intero 16 bit
5	4	Valore medio delle ultime 4 misure	Intero 16 bit
6	5	Segnale generato dal sensore in µV/10 [es.: 816 significa 8160 µV, la risoluzione è 10 µV]	Intero 16 bit

*Nota:* Indirizzo registro = Numero registro - 1, come definito nello standard Modbus.

**MODALITÀ OPERATIVA:** il piranometro entra in modalità RS485 MODBUS-RTU dopo 10 secondi dall'accensione. Durante i primi 10 secondi dall'accensione il piranometro non risponde a eventuali richieste dell'unità "master" MODBUS. Trascorsi 10 secondi, è possibile inviare richieste MODBUS al piranometro.

## 7 USCITA SDI-12

I piranometri LPPYRA13S12 sono compatibili con la versione 1.3 del protocollo SDI-12.

I parametri di comunicazione del protocollo sono: Baud rate = 1200, Bit di dati = 7, Parità = Pari, Bit di stop = 1.

La comunicazione con lo strumento avviene inviando un comando nella forma seguente:

**<Indirizzo><Comando>!**

con <Indirizzo> = indirizzo dello strumento al quale si invia il comando  
<Comando> = tipo di operazione richiesta allo strumento

La risposta dello strumento è nella forma:

**<Indirizzo><Dati><CR><LF>**

con <Indirizzo> = indirizzo dello strumento che risponde  
<Dati> = informazioni inviate dallo strumento  
<CR> = carattere ASCII *Carriage Return*  
<LF> = carattere ASCII *Line Feed*

I sensori escono di fabbrica con indirizzo preimpostato a 0. L'indirizzo può essere modificato con l'apposito comando SDI-12 indicato nella tabella successiva.

La tabella seguente riporta i comandi SDI-12 disponibili. Per uniformità con la documentazione dello standard SDI-12, nella tabella l'indirizzo dello strumento è indicato con la lettera **a**.

### Comandi SDI-12

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
<b>a!</b>	a<CR><LF>	Verifica della presenza dello strumento.
<b>aI!</b>	allccccccmmmmmmvvvsssssss<CR><LF> con: a = indirizzo dello strumento (1 carattere) ll = versione SDI-12 compatibile (2 caratteri) ccccccc = produttore (8 caratteri) mmmmmm = modello strumento (6 caratteri) vvv = versione firmware (3 caratteri) sssssss = numero di matricola (8 caratteri)  ⇒ Esempio di risposta: 013DeltaOhmLP-PYRA0016051518 con: 0 = indirizzo dello strumento 13 = compatibile SDI-12 versione 1.3 DeltaOhm = nome del produttore LP-PYR = modello strumento A00 = firmware versione A.0.0 16051518 = numero di matricola	Richiesta delle informazioni dello strumento.
<b>aAb!</b> dove: b =nuovo indirizzo	b<CR><LF>  Nota: se il carattere b non è un indirizzo accettabile, lo strumento risponde con a al posto di b.	Modifica dell'indirizzo dello strumento.

<b>Comando</b>	<b>Risposta dello strumento</b>	<b>Descrizione</b>
<b>?!</b>	a<CR><LF>	Richiesta dell'indirizzo dello strumento. Se più di un sensore è connesso al bus, si verificherà un conflitto.
<b>COMANDI DI TIPO M (START MEASUREMENT) E DI TIPO C (START CONCURRENT MEASUREMENT)</b>		
<b>Irradiamento, livello interno del segnale e temperatura interna</b>		
<b>aM!</b> <b>aC!</b>	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM!, 2 caratteri per aC!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
<b>aD0!</b>	a+n+w...w+v...v+t...t<CR><LF> con: n = contenuto del registro di stato w...w = irradiazione in W/m <sup>2</sup> v...v = livello interno del segnale in mV t...t = temperatura interna nell'unità di misura impostata (default °C) ⇒ Esempio di risposta: 0+0+228.7+3.294+25.0 indirizzo della sonda = 0 contenuto del registro di stato = 0 irradiazione = 228,7 W/m <sup>2</sup> livello interno del segnale = 3,294 mV temperatura interna = 25,0 °C Nota: il registro di stato contiene normalmente zero; un valore diverso da zero indica una condizione di errore.	Legge la misura.
<b>Irradiamento e temperatura interna</b>		
<b>aM1!</b> <b>aC1!</b>	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM1!, 2 caratteri per aC1!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
<b>aD0!</b>	a+w...w+t...t<CR><LF> con: w...w = irradiazione in W/m <sup>2</sup> t...t = temperatura interna nell'unità di misura impostata (default °C) ⇒ Esempio di risposta: 0+228.7+25.0 indirizzo della sonda = 0 irradiazione = 228,7 W/m <sup>2</sup> temperatura interna = 25,0 °C	Legge la misura.

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
<b>Temperatura interna</b>		
<b>aM2!</b> <b>aC2!</b>	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM2!, 2 caratteri per aC2!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
<b>aD0!</b>	a+t...t<CR><LF> con t...t = temperatura interna nell'unità di misura impostata (default °C) ⇒ Esempio di risposta: 0+25.0 indirizzo della sonda = 0 temperatura interna = 25,0 °C	Legge la misura.
<b>Livello interno del segnale</b>		
<b>aM3!</b> <b>aC3!</b>	atttn<CR><LF> con: ttt = numero di secondi necessari allo strumento per rendere disponibile la misura (3 caratteri) n = numero di variabili rilevate (1 carattere per aM3!, 2 caratteri per aC3!) Nota: ttt = 000 indica che il dato è subito disponibile.	Richiesta di esecuzione della misura.
<b>aD0!</b>	a+v...v<CR><LF> con v...v = livello interno del segnale in mV ⇒ Esempio di risposta: 0+3.294 indirizzo della sonda = 0 livello interno del segnale = 3,294 mV	Legge la misura.

In aggiunta ai comandi sopraindicati, il sensore implementa anche gli analoghi comandi con CRC, che richiedono di aggiungere un codice CRC a 3 caratteri in coda alla risposta prima di <CR><LF>. Il formato di tali comandi si ottiene dai precedenti aggiungendo la lettera C: aMC!, aMC1!, aMC2!, aMC3!, aCC!, aCC1!, aCC2!, aCC3!. Il sensore **non** implementa i comandi di tipo R (Continuous Measurements).

### Comandi SDI-12 estesi

Comando	Risposta dello strumento	Descrizione
<b>aXSCAL USER ON!</b>	a> USER ENABLED!<CR><LF>	Abilita la modalità di configurazione.
<b>aXSCFD!</b>	a> &<CR><LF>	Imposta °C come unità di misura della temperatura.
<b>aXSCFE!</b>	a> &<CR><LF>	Imposta °F come unità di misura della temperatura.
<b>aXSCAL END!</b>	a> LOCKED!<CR><LF>	Disabilita la modalità di configurazione.

I comandi estesi permettono di impostare l'unità di misura della temperatura (se è presente il sensore di temperatura NTC). Per modificare l'unità di misura:

- 1) Inviare il comando **aXSCAL USER ON!** (nota: **a**=indirizzo dello strumento).
- 2) Inviare il comando **aXSCFD!** (per impostare °C) o **aXSCFE!** (per impostare °F).
- 3) Inviare il comando **aXSCAL END!**

Per ulteriori informazioni riguardanti il protocollo SDI-12, visitare il sito "[www.sdi-12.org](http://www.sdi-12.org)".



## 8 CORREZIONE DELLA MISURA

La luce diffusa si misura eliminando il contributo della luce diretta per mezzo dell'anello di schermo. Poiché oltre alla luce diretta l'anello di schermo intercetta parte della luce diffusa, è necessario correggere i valori misurati.

La percentuale di luce diffusa intercettata dall'anello di schermo varia durante l'anno poiché la posizione che l'anello assume rispetto al piranometro varia. Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i fattori di correzione da apportare alle misure in tutto il periodo dell'anno e per le varie latitudini (tabella 2 per l'emisfero Nord, tabella 3 per l'emisfero Sud).

Per ottenere il valore "vero"  $E_e^v$  dell'irradiamento diffuso è necessario moltiplicare il valore misurato  $E_e$  per il coefficiente di correzione  $C$  riportato nelle tabelle:

$$E_e^v = E_e \cdot C$$

## TABELLA 2

Fattore di correzione **C** per installazione nell'emisfero **Nord**.

Declinazione solare	Latitudine Nord									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
-23	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03
-22	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03
-20	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
-18	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
-16	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05
-14	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05
-12	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06
-10	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08	1.06
-8	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07
-6	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08
-4	1.14	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08
-2	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09
0	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09
+2	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10
+4	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
+6	1.13	1.13	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11
+8	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
+10	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12
+12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
+14	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
+16	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
+18	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
+20	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
+22	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
+23	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12

Declinazione solare	Latitudine Nord								
	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-23	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
-22	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
-20	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
-18	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
-16	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
-14	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
-12	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
-10	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00
-8	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00
-6	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00
-4	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00
-2	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	1.00
0	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00
+2	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01
+4	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03
+6	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04
+8	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05
+10	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06
+12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
+14	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.10	1.09	1.09	1.09
+16	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.09
+18	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10
+20	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.10
+22	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12	1.11
+23	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.12

**TABELLA 3**Fattore di correzione **C** per installazione nell'emisfero **Sud**.

Declinazione solare	Latitudine Sud									
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
+23	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03
+22	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03
+20	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
+18	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
+16	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05
+14	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05
+12	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06
+10	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08	1.06
+8	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07
+6	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.08
+4	1.14	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08
+2	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09
0	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09
-2	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.10	1.10
-4	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
-6	1.13	1.13	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.11	1.11
-8	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
-10	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.12
-12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
-14	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
-16	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
-18	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12
-20	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
-22	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
-23	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12

Declinazione solare	Latitudine Sud								
	50	55	60	65	70	75	80	85	90
+23	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
+22	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
+20	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
+18	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
+16	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
+14	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
+12	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
+10	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00
+8	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00
+6	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00
+4	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00
+2	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.01	1.00	1.00
0	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00
-2	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01
-4	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03
-6	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04
-8	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05
-10	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07	1.06
-12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08
-14	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09	1.10	1.09	1.09	1.09
-16	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10	1.11	1.10	1.10	1.09
-18	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10
-20	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.10
-22	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12	1.11
-23	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.12

## 9 MANUTENZIONE

Al fine di garantire una elevata precisione delle misure è necessario che la cupola esterna del piranometro sia mantenuta sempre pulita. Pertanto, maggiore sarà la frequenza di pulizia della cupola, migliore sarà la precisione delle misure.

La pulizia può essere eseguita con normali cartine per la pulizia di obiettivi fotografici e con acqua. Se non fosse sufficiente, usare Alcol ETILICO puro. Dopo la pulizia con l'alcol è necessario pulire nuovamente la cupola con solo acqua.

A causa degli elevati sbalzi termici tra il giorno e la notte è possibile che sulle cupole del piranometro si formi della condensa; in questo caso la lettura eseguita è fortemente sovrastimata. Per minimizzare la formazione di condensa, all'interno del piranometro è inserita un'apposita cartuccia con materiale assorbente (silica-gel). L'efficienza dei cristalli di silica-gel diminuisce nel tempo con l'assorbimento di umidità. Quando i cristalli di silica-gel sono efficienti, il colore è **giallo**, mentre man mano che perdono di efficienza il colore diventa **bianco/trasparente**. Per sostituire i cristalli di silica-gel vedere le istruzioni al capitolo 3. Tipicamente la durata del silica-gel varia da 2 a 6 mesi a seconda delle condizioni ambientali in cui opera il piranometro.

Per poter sfruttare appieno le caratteristiche del piranometro è consigliabile eseguire la verifica della taratura con frequenza annuale.

## 10 CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Sensore</b>	Termopila
<b>Sensibilità tipica</b>	6÷11 $\mu\text{V}/\text{Wm}^{-2}$
<b>Impedenza</b>	5÷50 $\Omega$
<b>Campo di misura</b>	0÷2000 o 0÷4000 $\text{W}/\text{m}^2$ a seconda del modello
<b>Campo di vista</b>	2 $\pi$ sr
<b>Campo spettrale (50%)</b>	283÷2800 nm
<b>Temperatura/umidità di lavoro</b>	-40÷80 °C / 0÷100%
<b>Uscita</b>	Analogica in $\mu\text{V}/\text{Wm}^{-2}$ (LPPYRA13) Analogica 4÷20 mA (LPPYRA13AC[S]) Analogica 0÷1 V, 0÷5 V o 0÷10 V (LPPYRA13AV) Digitale RS485 Modbus-RTU (LPPYRA13[AC]S) Digitale SDI-12 (LPPYRA13S12)
<b>Alimentazione</b>	10÷30 Vdc (uscite 4÷20 mA, 0÷1 V e 0÷5 V) 15÷30 Vdc (uscita 0÷10 V) 5÷30 Vdc (uscita RS485 Modbus-RTU) 7÷30 Vdc (uscita SDI-12)
<b>Consumo</b>	< 200 $\mu\text{A}$ per la versione LPPYRA13S12
<b>Connesione</b>	Connettore M12 a 4 o 8 poli a seconda del modello
<b>Dimensioni</b>	Fig. 3.2
<b>Peso</b>	6,8 kg ca. (piranometro + anello)
<b>Accuratezza della livella</b>	< 0,1°
<b>Grado di protezione</b>	IP 67
<b>MTBF</b>	> 10 anni

### Caratteristiche tecniche secondo ISO 9060:2018

<b>Classificazione</b>	Spectrally Flat Class A
<b>Tempo di risposta (95%)</b>	< 5 s
<b>Offset dello zero</b>	
<b>a) risposta ad una radiazione termica di 200 <math>\text{W}/\text{m}^2</math></b>	< $ \pm 7  \text{ W}/\text{m}^2$
<b>b) risposta ad una variazione della temperatura ambiente di 5 K/h</b>	< $ \pm 2  \text{ W}/\text{m}^2$
<b>c) offset dello zero totale inclusi gli effetti a), b) e altre fonti</b>	< $ \pm 10  \text{ W}/\text{m}^2$
<b>Instabilità a lungo termine (1 anno)</b>	< $ \pm 0,5  \%$
<b>Non linearità</b>	< $ \pm 0,2  \%$
<b>Risposta come legge del coseno</b>	< $ \pm 10  \text{ W}/\text{m}^2$
<b>Errore spettrale</b>	< $ \pm 0,2  \%$
<b>Risposta in temperatura (-10...+40°C)</b>	< 1 %
<b>Risposta in funzione del Tilt</b>	< $ \pm 0,2  \%$

## 11 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

### Istruzioni generali per la sicurezza

Lo strumento è stato costruito e testato in conformità alla norma di sicurezza EN61010-1:2010 "Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio", e ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni tecniche di sicurezza.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo se vengono osservate tutte le normali misure di sicurezza come pure quelle specifiche descritte in questo manuale operativo.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo alle condizioni climatiche specificate nel manuale.

Non utilizzare lo strumento in luoghi ove siano presenti:

- Gas corrosivi o infiammabili.
- Vibrazioni dirette od urti allo strumento.
- Campi elettromagnetici di intensità elevata, elettricità statica.

### Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore dello strumento deve assicurarsi che siano osservate le seguenti norme e direttive riguardanti il trattamento con materiali pericolosi:

- Direttive CEE per la sicurezza sul lavoro.
- Norme di legge nazionali per la sicurezza sul lavoro.
- Regolamentazioni antinfortunistiche.

## 12 CODICI DI ORDINAZIONE ACCESSORI

<b>LPSP1</b>	Schermo di protezione resistente ai raggi UV (ricambio).
<b>CPM12AA4...</b>	Cavo con connettore M12 a 4 poli da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM12AA4.2), 5 m (CPM12AA4.5) o 10 m (CPM12AA4.10). Per LPPYRA13, LPPYRA13AC[4] e LPPYRA13AV[4].
<b>CPM12-8D...</b>	Cavo con connettore M12 a 8 poli da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM12-8D.2), 5 m (CPM12-8D.5) o 10 m (CPM12-8D.10). Per LPPYRA13S e LPPYRA13S12.
<b>CPM12-8DA...</b>	Cavo con connettore M12 a 8 poli da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM12-8DA.2), 5 m (CPM12-8DA.5) o 10 m (CPM12-8DA.10). Per LPPYRA13ACS[4].
<b>CP24</b>	Cavo di collegamento al PC per la configurazione dei parametri RS485 MODBUS dei piranometri LPPYRA...S. Con convertitore RS485/USB integrato. Connettore M12 a 8 poli dal lato strumento e connettore USB tipo A dal lato PC.
<b>LPSG</b>	Cartuccia per contenere i cristalli di silica-gel completa di O-ring e tappo (ricambio).
<b>LPG</b>	Confezione da 5 ricariche di cristalli di silica-gel.

**I laboratori metrologici LAT N° 124 di Delta OHM sono accreditati ISO/IEC 17025 da ACCREDIA in Temperatura, Umidità, Pressione, Fotometria/Radiometria, Acustica e Velocità dell'aria. Possono fornire certificati di taratura per le grandezze accreditate.**

**NOTE**

---



**NOTE**

---

**NOTE**

---



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**  
**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

**Delta Ohm S.r.L. a socio unico – Via Marconi 5 – 35030 Caselle di Selvazzano – Padova – ITALY**

Documento Nr. / Mese.Anno: **5131 / 03.2021**  
Document-No. / Month. Year :

Si dichiara con la presente, in qualità di produttore e sotto la propria responsabilità esclusiva, che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti di protezione definiti nelle direttive del Consiglio Europeo:  
*We declare as manufacturer herewith under our sole responsibility that the following products are in compliance with the protection requirements defined in the European Council directives:*

Codice prodotto: **LPPYRA13 – LPPYRA13AC[4] – LPPYRA13AV[4]**  
Product identifier : **LPPYRA13S – LPPYRA13S12 – LPPYRA13ACS[4]**

Descrizione prodotto: **Piranometro**  
Product description : **Pyranometer**

I prodotti sono conformi alle seguenti Direttive Europee:  
*The products conform to following European Directives:*

Direttive / Directives	
2014/30/EU	Direttiva EMC / EMC Directive
2014/35/EU	Direttiva bassa tensione / Low Voltage Directive
2011/65/EU - 2015/863/EU	RoHS / RoHS

Norme armonizzate applicate o riferimento a specifiche tecniche:  
*Applied harmonized standards or mentioned technical specifications:*

Norme armonizzate / Harmonized standards	
EN 61010-1:2010	Requisiti di sicurezza elettrica / Electrical safety requirements
EN 61326-1:2013	Requisiti EMC / EMC requirements
EN 50581:2012	RoHS / RoHS

Il produttore è responsabile per la dichiarazione rilasciata da:  
*The manufacturer is responsible for the declaration released by:*

Alessandro Perego

Amministratore delegato  
Chief Executive Officer

Caselle di Selvazzano, 22/03/2021

Questa dichiarazione certifica l'accordo con la legislazione armonizzata menzionata, non costituisce tuttavia garanzia delle caratteristiche.  
*This declaration certifies the agreement with the harmonization legislation mentioned, contained however no warranty of characteristics.*

## GARANZIA

Delta OHM è tenuta a rispondere alla "garanzia di fabbrica" solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ogni strumento viene venduto dopo rigorosi controlli; se viene riscontrato un qualsiasi difetto di fabbricazione è necessario contattare il distributore presso il quale lo strumento è stato acquistato. Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data della fattura) tutti i difetti di fabbricazione riscontrati sono riparati gratuitamente. Sono esclusi l'uso improprio, l'usura, l'incuria, la mancata o inefficiente manutenzione, il furto e i danni durante il trasporto. La garanzia non si applica se sul prodotto vengono riscontrate modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate. Soluzioni, sonde, elettrodi e microfoni non sono garantiti in quanto l'uso improprio, anche solo per pochi minuti, può causare danni irreparabili.


Delta OHM ripara i prodotti che presentano difetti di costruzione nel rispetto dei termini e delle condizioni di garanzia inclusi nel manuale del prodotto. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova. Si applicano la legge italiana e la "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di merci".

## INFORMAZIONI TECNICHE

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Questo può comportare delle differenze fra quanto riportato nel manuale e lo strumento che avete acquistato. In caso di difformità e/o incongruenze scrivere a sales@deltaohm.com.


Delta OHM si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per adattare alle esigenze del prodotto.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

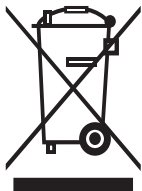

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto specifico simbolo in conformità alla Direttiva 2012/19/UE devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli utilizzatori europei hanno la possibilità di consegnarle al Distributore o al Produttore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, oppure presso un punto di raccolta RAEE designato dalle autorità locali. Lo smaltimento illecito è punito dalla legge.

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separandole dai normali rifiuti aiuta a preservare le risorse naturali e consente di riciclare i materiali nel rispetto dell'ambiente senza rischi per la salute delle persone.



RoHS

**V2.5**  
**21/04/2021**